



STATUS[®]
POWER TOOLS




STATUS
POWER TOOLS



SP300





ELECTRIC SPRAY GUN



Read user's manual
carefully before
operating!

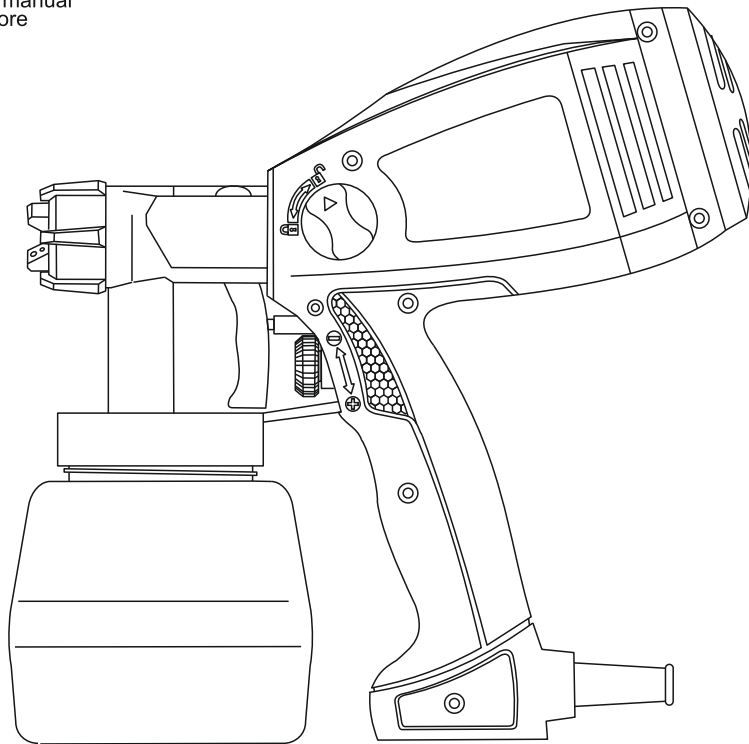

SP300

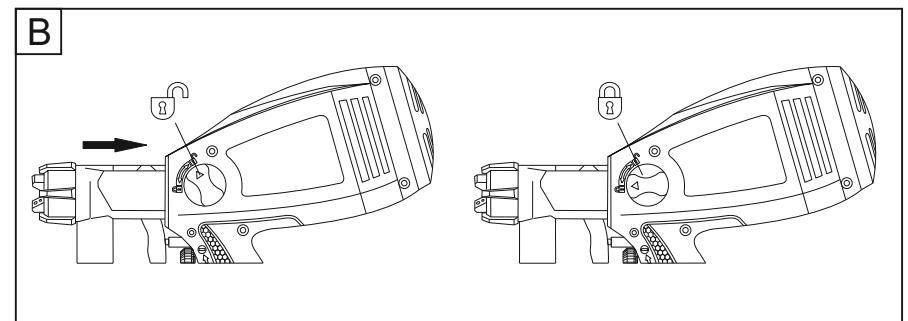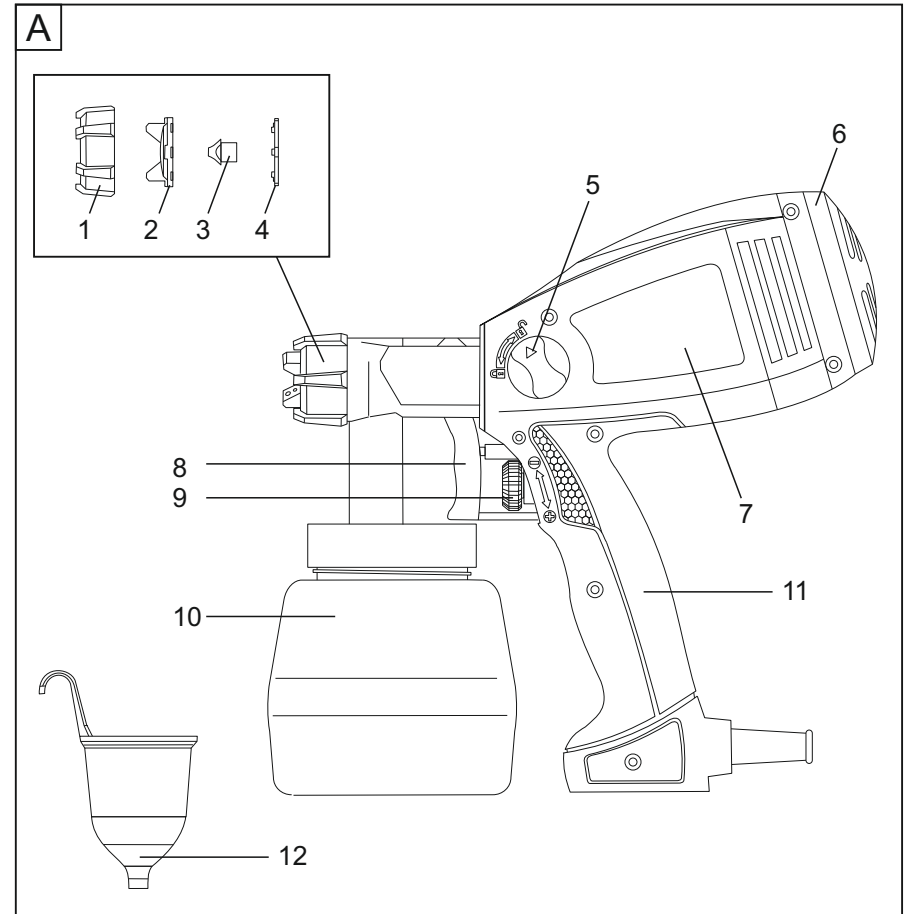

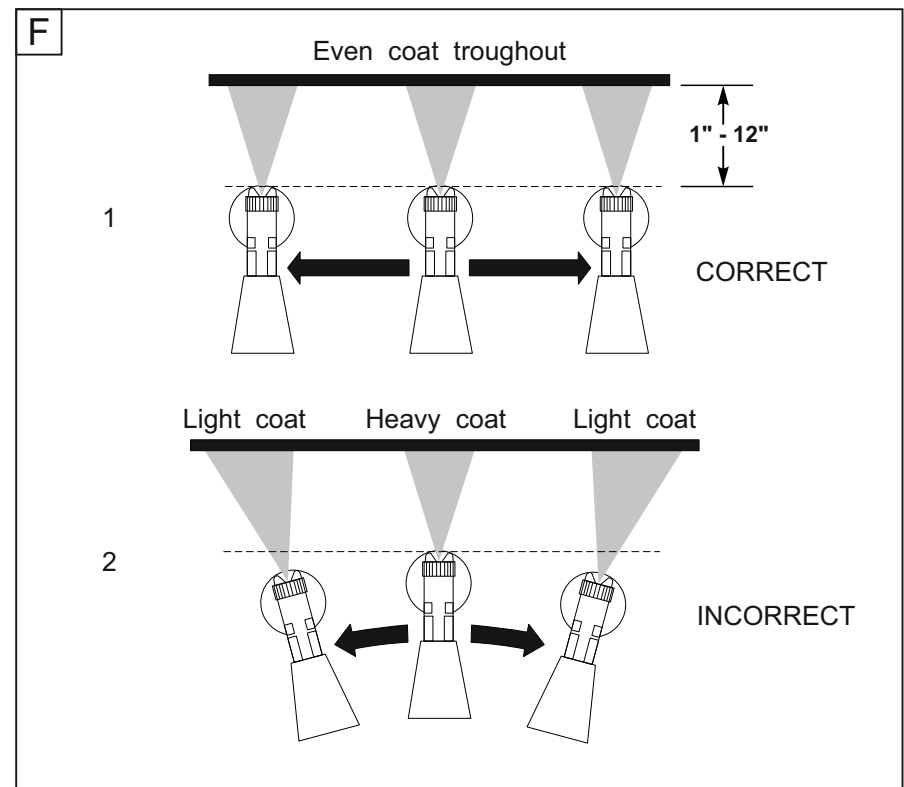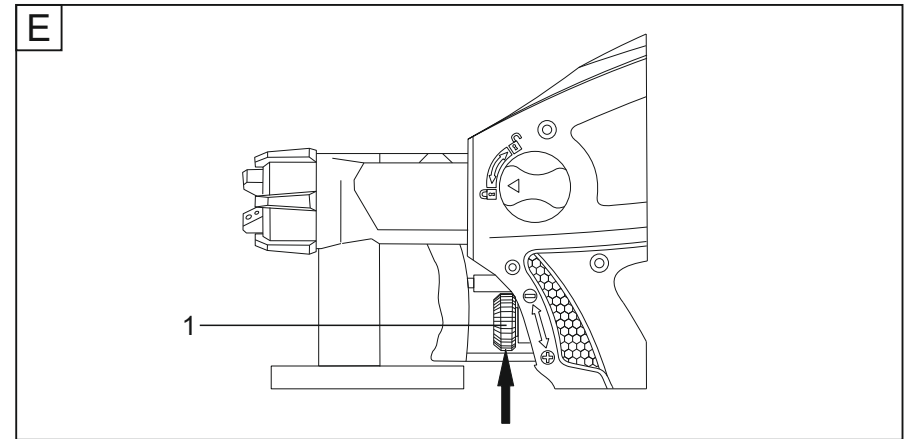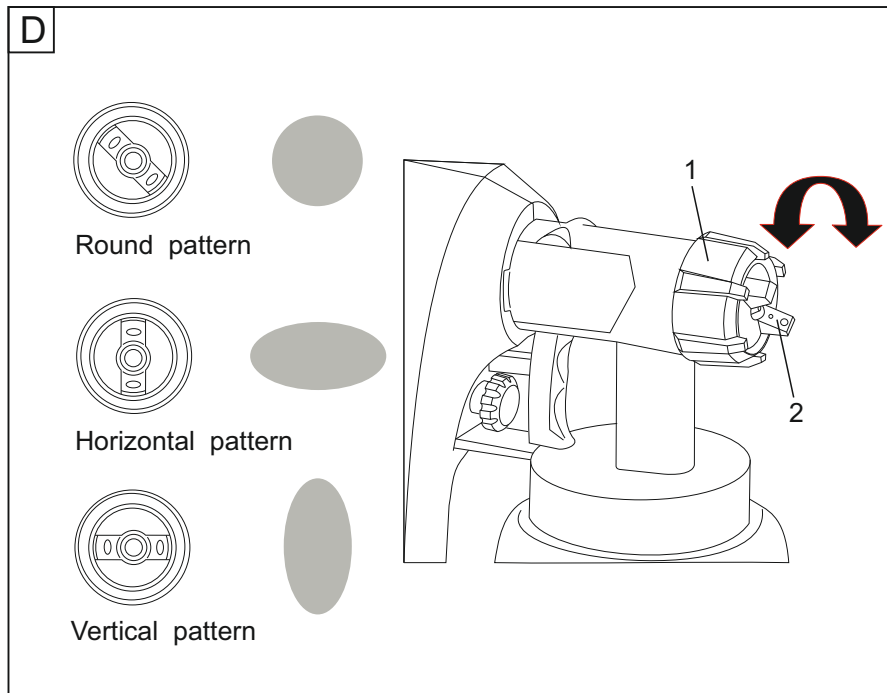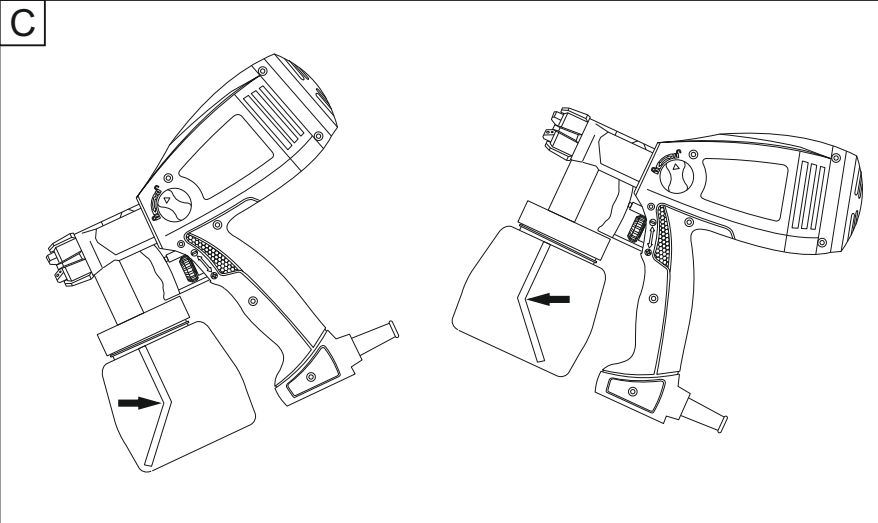

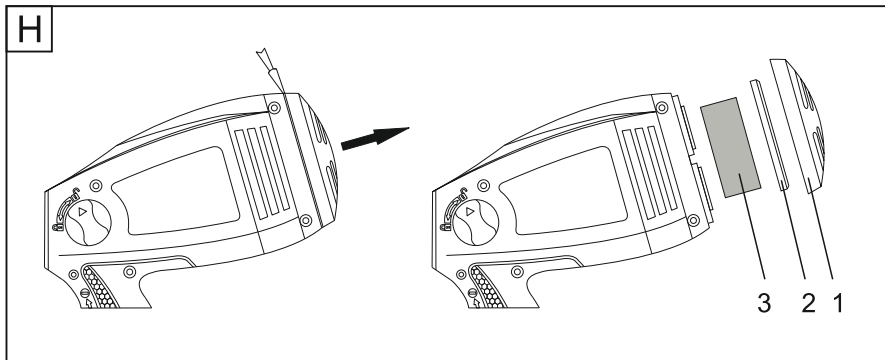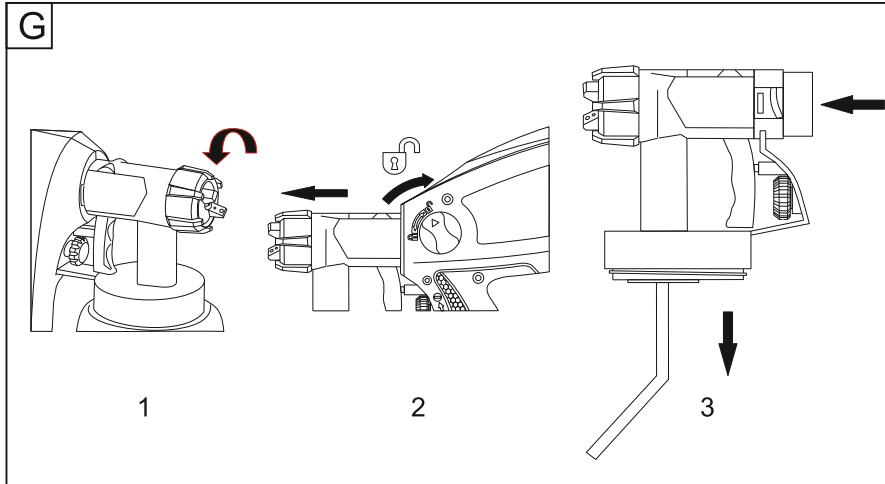

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ !

Внимательно ознакомьтесь с требованиями инструкции по безопасности. Не соблюдение требований данной инструкции может привести к поражению электрическим током, пожару или травмам.

ХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ В ДОСТУПНОМ МЕСТЕ

1) Рабочее место

- Содержите рабочее место чистым и свободным от посторонних предметов.
- Рабочее место должно быть хорошо освещено во избежание несчастных случаев.
- Не используйте изделие для работы во взрывоопасной атмосфере и вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей. Электродвигатель изделия при работе искрит, и это может стать причиной пожара.
- Во время работы не допускайте посторонних и детей к рабочему месту.

2) Электробезопасность

- Сетевая розетка должна соответствовать штепсельной вилке, установленной на сетевом кабеле изделия. Запрещается внесение изменений в конструкцию вилки и использование любых переходников.
- Во время работы избегайте контакта с заземленными предметами: водопроводными трубами, радиаторами отопления и т.д. При контакте с заземленными предметами значительно возрастает риск поражения электрическим током.
- Предохраняйте изделие от воздействия воды и повышенной влажности. Попадание воды внутрь изделия может привести к поражению электрическим током.
- Берегите сетевой кабель изделия. Не используйте кабель для переноски изделия, не тяните за кабель чтобы выключить изделие. Располагайте кабель во время работы вдали от источников тепла, подвижных частей изделия и предметов с острыми краями. Поврежденный кабель может стать причиной поражения электрическим током.
- При работе изделием вне помещения применяйте удлинитель, специально предназначенный для эксплуатации на открытом воздухе. Использование специального удлинителя значительно снижает риск поражения электрическим током.
- Параметры сети для подключения должны соответствовать параметрам, указанным на маркировочной табличке изделия (230 V~, 50 Hz). Допускается эксплуатация изделия в сети с напряжением 220В.

3) Личная безопасность

- Не работайте изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, под воздействием лекарств и в болезненном состоянии. Кратковременная потеря контроля над изделием во время работы может стать причиной серьезной травмы.
- Всегда применяйте средства индивидуальной защиты и защитные очки. К средствам индивидуальной защиты относятся: респиратор, нескользящая обувь и шумозащитные наушники. Применение средств защиты сделает работу более комфортной и безопасной.
- Внимательно следите за тем, чтобы при включении изделия в сеть, клавиша выключателя не была зафиксирована во включенном положении. Это поможет избежать случайного включения изделия.
- Следите за тем, чтобы перед включением изделия из него были удалены регулировочные инструменты, отвертки и т.п. Попадание инструмента в подвижные части изделия при включении может стать причиной травмы и привести к выходу изделия из строя.
- При работе занимайте устойчивое положение. Потеря равновесия во время работы может стать причиной серьезной травмы.
- Не одевайте для работы излишне свободную одежду. Перед началом работы снимите ювелирные украшения. Если у Вас длинные волосы, спрячьте их под головной убор. Попадание краев одежды, ювелирных изделий и волос в движущиеся части изделия может привести к травме.
- Если в изделии предусмотрено подключение пылесоса обязательно подключите его перед работой. Эффективное удаление пыли из рабочей зоны сделает работу более удобной, и сохранит Ваше здоровье.

4) Безопасное использование и хранение изделия

- Не перегружайте изделие. Для каждого вида работ используйте только тот тип инструмента или оснастки, который для этого предназначен.
- Не используйте изделие с неисправным выключателем. Если выключатель работает нечетко, и включение/выключение изделия затруднено, выключатель подлежит немедленной замене.
- Всегда отключайте изделия от сети перед тем как отрегулировать изделие или поменять оснастку. Это поможет избежать случайного включения изделия во время работ по его обслуживанию.
- Храните изделие в месте, недоступном детям и лицам не имеющим навыков работы с изделием. Лицо, ранее не работавшее таким типом инструмента обязано перед началом работы внимательно прочитать эту инструкцию полностью.
- Перед началом работы внимательно проверяйте состояние изделия: легкость перемещения подвижных частей, отсутствие повреждений корпусных деталей и оснастки. Любая поврежденная часть изделия или оснастки должна быть заменена перед началом работы.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Вы можете распылять такие материалы как краски, лаки, полировки, и т.д., чья точка воспламенения равна 21°C и выше, без дополнительного предупреждения. (Класс А II и А III по немецкой классификации материалов по классу опасности, см. инструкцию на банке).
- Изделие нельзя использовать на рабочем месте, подпадающим под действие правил по защите от пожара-взрыва.
- Рядом с изделием во время процесса распыления не должны находиться источники воспламенения, такие как открытый огонь, зажженные сигареты, сигары и трубки, искры, тлеющие провода, горячие поверхности, и т.д.
- Запрещено распылять любое вещество, чей потенциал опасности неизвестен.
- До начала работы с изделием, вытащите сетевой шнур из розетки.
- Не используйте изделие для нанесения легковоспламеняющихся материалов.
- Запрещено прочищать изделие легко воспламеняющимися растворами с точкой воспламенения ниже 21°C.
- Принимайте меры по предупреждению опасности, которая может возникнуть вследствие специфических особенностей распыляемых материалов, выполняйте инструкции и следуйте информации на упаковке или в технической документации, предоставляемой производителем материалов.

Рекомендации: надевайте дыхательную маску и защитные очки в процессе распыления.



ВНИМАНИЕ!

Запрещено направлять изделие на себя, других людей или животных.

- Работая с изделием в помещении или за его пределами, убедитесь, что изделие при работе не всасывает пары растворителя.
- Работая на открытом воздухе, наблюдайте за направлением ветра. Ветер может относить вещество покрытия на гораздо более длинное расстояние, причиняя, таким образом, повреждения окружающим предметам. Работая внутри помещения, обеспечьте соответствующую вентиляцию
- Не позволяйте детям прикасаться к изделию.
- Запрещено самостоятельно вскрывать изделие для выполнения ремонта электрической системы.
- Не кладите изделие с наполненным краской бачком на пол.

3. ОПИСАНИЕ

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ОПИСАНИЕ

Рис. А

1. Накидная гайка
2. Крышка пневмоцилиндра
3. Форсунка
4. Уплотнение
5. Фиксатор
6. Крышка корпуса компрессора
7. Корпус компрессора
8. Клавиша выключателя
9. Регулятор объема подачи краски
10. Контейнер с крышкой
11. Рукоятка
12. Измеритель вязкости краски

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Сборка (Рис. В)

- Поверните оба фиксатора (Рис.А Поз.5) вверх, в положение «ОТКРЫТО».
- Совместите выступы на пневмоцилиндре с пазами на корпусе компрессора, и вдвиньте пневмоцилиндр в корпус компрессора вперед до упора.
- Поверните оба фиксатора (Поз.5) вниз до щелчка, в положение «ЗАКРЫТО».
- Следите за тем, чтобы шток выключателя попал в паз на тыльной стороне клавиши выключателя (Рис.А Поз.8).

Регулировка трубки всасывания (Рис.С)

- При правильной регулировке трубки всасывания содержимое контейнера распыляется практически без остатка.
- Если окрашиваемая поверхность расположена внизу, поверните трубку всасывания вперед.
- Если окрашиваемая поверхность расположена сверху, поверните трубку всасывания назад.

Установка необходимого режима распыления (Рис.Д)

- Отверните накидную гайку (1) на 1,5 - 2 оборота.
- Потянув крышку пневмоцилиндра (2) на себя, поверните ее в необходимое Вам положение. Достигнув его, вдвиньте крышку внутрь до упора. Выступы на корпусе пневмоцилиндра должны войти в пазы на крышке и обеспечить ее надежную фиксацию в выбранном Вами положении.
- Затяните накидную гайку (1).

Выбор режима распыления

- Можно выбрать 3 различных варианта формы пятна распыления в зависимости от вида окрашиваемой поверхности:
 - Круглое пятно распыления - применяется для углов, краев и трудно-доступных зон
 - Горизонтально вытянутое пятно распыления - для горизонтальных поверхностей
 - Вертикально вытянутое пятно распыления - для вертикальных поверхностей

Регулировка объема подачи краски (Рис.Е)

- Регулировка объема подачи краски осуществляется вращением регулятора (1).
- Вращение регулятора по часовой стрелке увеличивает объем подачи краски, вращение против часовой стрелки - уменьшает.

Материалы пригодные к использованию

Грунтовки на основе растворителей и воды, эмали, лаки, алюминиевые краски (серебрянка), пропитки для защиты древесины, биоцидные пропитки для дерева, полироли, морилки, автоэмали, покрытия с «молотковым» и специальными эффектами.

Материалы не пригодные к использованию

ВД-краски и т.д., краски щелочные и кислотные.

Материалы покрытия с точкой воспламенения ниже 21°C.

Определение вязкости краски.

- Заполнить мерный стакан жидкостью до краев. Поднять мерный стакан и дать жидкости полностью вытечь из него, засечь время полного вытекания в секундах.
- Сравнить полученное время с данными таблицы. Если замеренное время превышает указанное для данного материала табличное время, постепенно добавляя в состав растворитель доведите время вытекания состава до значения, указанного в таблице.

Тип материала	Время вытекания по ДИН, с
Эмали	25-40
Грунтовки	30-45
Масляные краски	25-40
Пропитка древесины	не разбавляются
Герметики	не разбавляются
Лаки	20-50

- Перед заполнением контейнера профильтруйте краску чтобы исключить возможность повреждения клапана форсунки пылью или мусором.

РАБОТА

- Отсоедините пневмоцилиндр с установленным на нем контейнером от корпуса компрессора.
- Отсоедините контейнер от пневмоцилиндра.
- Установите трубку всасывания в нужное положение
- Заполните контейнер разведенной до нужной вязкости и профильтрованной краской до верхней риски на корпусе контейнера.
- Закрепите контейнер на пневмоцилиндре плотно ввернув его в крышку до упора.
- Вставьте пневмоцилиндр с присоединенным к нему контейнером в корпус компрессора и зафиксируйте его (Рис.В).
- Убедитесь, что крышка пневмоцилиндра установлена для создания пятна окраски необходимой формы.
- Установите среднее значение объема подачи краски, скорректируйте подачу после пробного окрашивания, если это необходимо.

Технология окраски.

- Результат распыления в первую очередь зависит от гладкости и чистоты поверхности, которую надлежит покрыть материалом. Поэтому, поверхность необходимо тщательно подготовить ее и оберегать от попадания пыли.
- Закройте все поверхности, которые не будут покрываться материалом.
- Закройте головки винтов, или любые другие не подлежащие окраски детали если они находятся в рабочей зоне.
- Рекомендуется проверить действие распылителя на куске картона или схожей поверхности, чтобы подобрать правильную установку параметров.

Важно ! Начинайте распылять краску за пределами окрашиваемого объекта и не останавливайтесь пока не пройдете всю поверхность.

- Правильное положение (Рис. F-1), распылитель находится на расстоянии примерно 3-25 см от обрабатываемой поверхности.
- Неправильное положение (Рис. F-2). Образуется высокая неоднородность облака краски, что ведет к неравномерному окрашиванию поверхности.
- Перемещайте распылитель ровными движениями вдоль всей поверхности, вперед-назад или вверх-вниз, в зависимости от установки параметров распыления.
- Ровные движения распылителя обеспечивают постоянное качество покрытия поверхности.
- В случае, если материал начинает накапливаться на форсунке и крышке пневмоцилиндра, почистите обе части растворителем или водой.
- Если вы работаете с 2-х компонентными лаками или быстросохнущими эмалями, и в работе предполагается длительный перерыв, выключите изделие и отсоединив контейнер прочистите форсунку.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ



ВНИМАНИЕ ! Специальные меры безопасности при очистке изделия растворителями.

Не использовать для очистки изделия растворители с точкой воспламенения ниже 21°C. Не производить чистку вблизи вблизи источников открытого огня.

Чистку производить в хорошо вентилируемом помещении. Не погружать корпус компрессора в воду или растворитель! Допускается только протирка его влажной тканью.

- Отключите изделие от сети, отсоедините пневмоцилиндр с контейнером от корпуса компрессора и дайте возможность краске стечь из всасывающей трубки обратно в контейнер.
- Отверните контейнер от пневмоцилиндра и слейте из него остатки краски.
- Промойте контейнер водой или растворителем.
- Наполните контейнер водой или растворителем. Закрепите контейнер на пневмоцилиндре, и соедините сборку с корпусом компрессора.
- Подключите изделие к сети, и распыляйте воду или растворитель циклами с продолжительностью примерно 2 сек. в пустую емкость или на ткань до тех пор, пока вода или растворитель перестанут нести в себе следы краски.
- Отверните накидную гайку (Рис G - 1), снимите крышку пневмоцилиндра и выверните сопло вращая его против часовой стрелки.
- Промойте водой или растворителем сопло и крышку пневмоцилиндра. Для прочистки отверстий сопла и крышки применяйте входящую в комплект поставки иглу.
- Установите фиксаторы в положение «ОТКРЫТО» и извлеките из корпуса компрессора пневмоцилиндр (Рис.G - 2).
- Промойте внутреннюю полость пневмоцилиндра (Рис.G - 3).
- Вращением против часовой стрелки извлеките из корпуса пневмоцилиндра всасывающую трубку, разъедините ее верхнюю и нижнюю части, и промойте их каждую отдельно (Рис.G - 3).

ВНИМАНИЕ! Если модель Вашего распылителя имеет уплотнительное кольцо между верхней и нижней частями всасывающей трубки не забудьте установить его на место при сборке после чистки.

Чистка и замена воздушного фильтра (Рис.Н)

- Снять крышку корпуса компрессора (1) при помощи отвертки с прямым шлицем
- Снять внутреннюю крышку (2) и извлечь воздушный фильтр (3).
- Промыть воздушный фильтр теплой водой с моющим средством и высушить его вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.
- При необходимости замените воздушный фильтр на новый.

ВНИМАНИЕ! Никогда не эксплуатируйте изделие со снятым воздушным фильтром. Это приведет к выходу изделия из строя.

6. КОМПЛЕКТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	SP300
Напряжение питания	230В ~50Гц
Мощность	400 Вт
Производительность	140 г/мин
Максимальный напор	0,1 - 0,2 бар
Максимальная вязкость состава	30 ДИН-с
Вес	1.45 кг
Срок службы	3 года

Дата выпуска изделия указана на маркировочной табличке:

2 первые цифры обозначают месяц,

2 последующие - год выпуска изделия.

Производитель оставляет за собой право изменять технические параметры изделия и его комплектацию без предварительного уведомления.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Краскораспылитель SP300

Определитель вязкости

Игла для чистки сопла

Запасной воздушный фильтр

Инструкция

Упаковка

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изделие соответствует требованиям следующих технических регламентов

Таможенного союза: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011.

Сведения о сертификате находятся на сайте www.status-tools.com.

Изготовитель: СТАТУС ИТАЛИЯ С.р.л. Виа Альдо Моро, 14/А,

36060 - Пьянецце (VI), Италия.

Сделано в КНР.

Представительство в России:

ООО «ИНСТАТУС» 119590, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д.52, корп. 1