



**STATUS**<sup>®</sup>  
POWER TOOLS

**ENG**

**JIGSAW**

Original instructions

**DE**

**PENDELHUBSTICHSÄGE**

Originalbetriebsanleitung

**IT**

**SEGNETTO ALTERNATIVO**

Istruzioni originali

**BG**


**НОЖОВ ТРИОН**

Оригинална инструкция за използване

**RU**

**ЛОБЗИК**


Оригинальная инструкция по эксплуатации

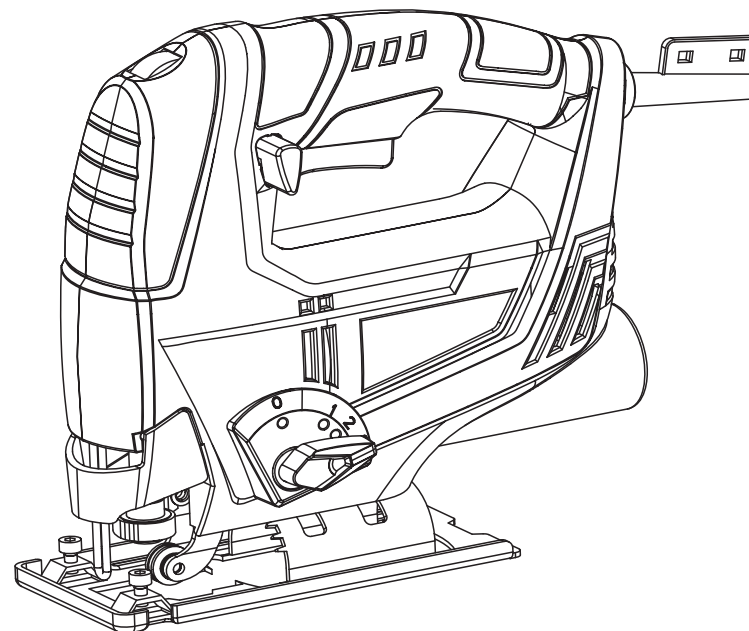

**JS550**



PLEASE RECYCLE  
WHERE FACILITIES EXIST

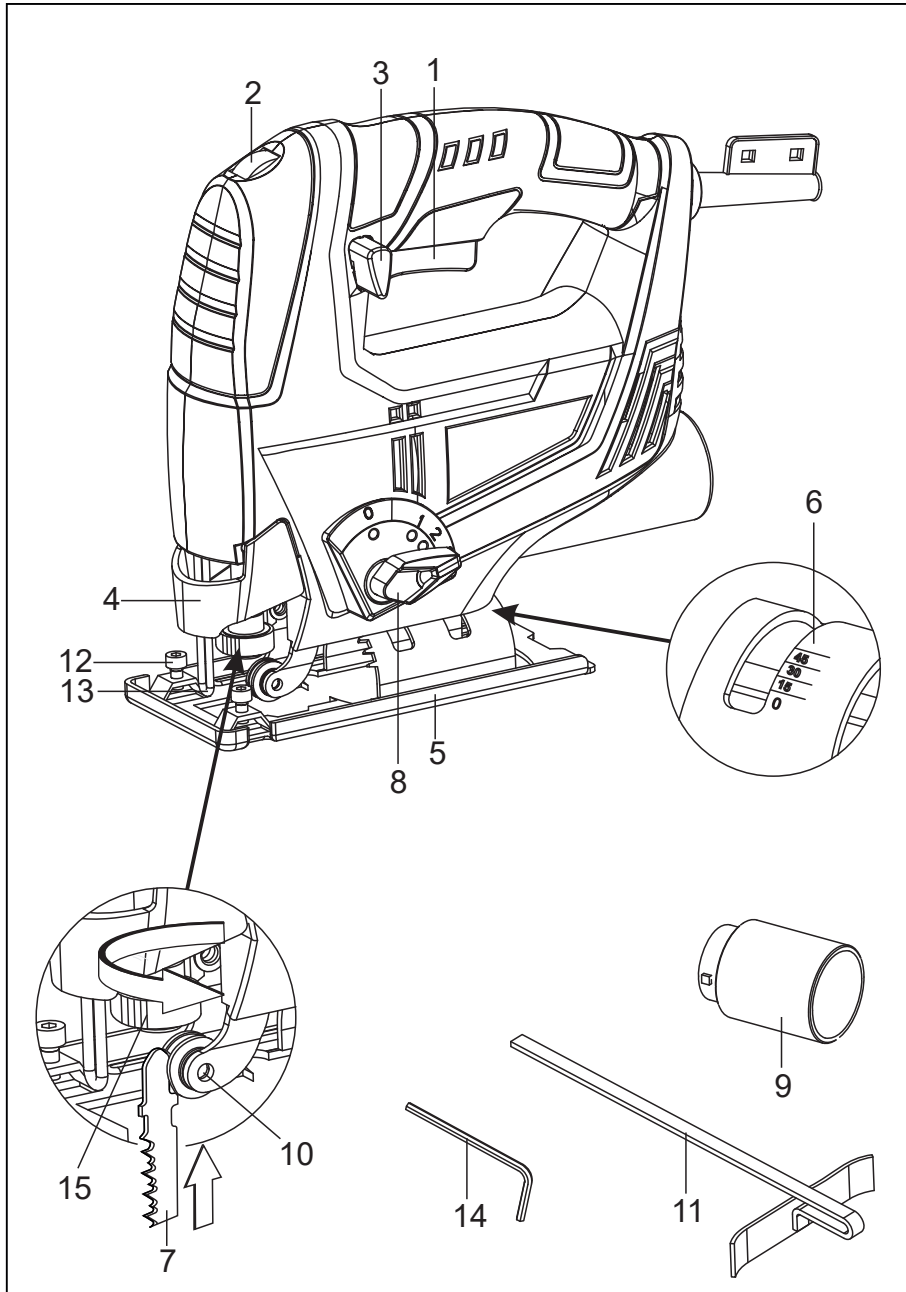

## ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



### **ВНИМАНИЕ !**

Внимательно изучите инструкцию. Несоблюдение изложенных в ней правил может стать причиной поражения электрическим током, или получения травмы.

**Сохраните эту инструкцию**

### **1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА**

- Соблюдайте чистоту и поддерживайте надлежащую освещенность на рабочем месте. Беспорядок на рабочем месте или его плохое освещение могут привести к несчастным случаям.
- Не используйте с электроинструментом во взрывоопасной среде, т.е. в непосредственной близости от легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. В процессе работы электроинструмент искрит и искры могут воспламенить газы или пыль.
- При работе с электроинструментом не допускайте детей или посторонних на Ваше рабочее место. Отвлечение Вашего внимания может привести к потере контроля над работой инструмента.

### **2) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**

- Штепсельная вилка кабеля питания электроинструмента должна соответствовать розетке электросети. Не вносите никаких изменений в конструкцию вилки. Не используйте адапторы для электроинструмента с защитным заземлением. Заводские штепсельные вилки и соответствующие им сетевые розетки существенно снижают вероятность электрошока.
- Избегайте механических контактов с такими заземленными поверхностями, как трубопроводы, системы отопления, плиты и холодильники. При соприкосновении человека с заземленными предметами во время работы инструментом вероятность электрошока существенно возрастает.
- Оберегайте электроинструмент от воздействия дождя и влаги. Попадание воды в электроинструмент повышает вероятность электрического удара.
- Используйте кабель строго по назначению. Не допускается тянуть и передвигать электроинструмент за кабель или использовать кабель для вытягивания вилки из розетки. Оберегайте кабель инструмента от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или движущихся частей электроинструмента. Поврежденный или спутанный кабель повышает возможность электрического удара.
- При работе на улице используйте удлинитель, предназначенный для работы вне помещения. Использование такого удлинителя снижает вероятность электрического удара.
- Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром помещении, то устанавливайте устройство защиты от утечки в землю.

### 3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Будьте внимательны, следите за тем, что Вы делаете и выполняйте работу обдуманно. Не пользуйтесь электроинструментом, если Вы устали или находитесь под воздействием транквилизаторов, алкоголя или медицинских препаратов. Секундная потеря концентрации в работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- Используйте средства индивидуальной защиты. Защитные очки обязательны. Средства индивидуальной защиты, такие как противопылевой респиратор, нескользящая защитная обувь, шлем-каска, средства защиты органов слуха применяются в соответствующих условиях работы обстоятельствах и минимизируют возможность получения травм.
- Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед подключением электроинструмента к электропитанию и/или к аккумулятору убедитесь в выключенном состоянии электроинструмента. Если Вы при транспортировке электроинструмента держите палец на выключателе или включенный электроинструмент подключаете к сети питания, то это может привести к несчастному случаю.
- Во избежание травм перед включением инструмента удалите регулировочный или гаечный ключ из вращающейся части инструмента.
- Не переоценивайте свои возможности. Твердо стойте на ногах и удерживайте равновесие. В таком положении вы сможете лучше контролировать инструмент в неожиданных ситуациях.
- Используйте подходящую рабочую одежду. Не надевайте свободную одежду и украшения. Волосы, одежда и перчатки должны находиться подальше от движущихся частей электроинструмента. Свободная одежда, украшения или длинные волосы легко могут попасть в движущиеся части электроинструмента.
- При наличии пылеотсасывающих и пылесборных приспособлений убедитесь в том, что они подсоединены и используются надлежащим образом. Применение пылеотсоса может снизить опасности, создаваемые пылью

### 4) ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

- Не перегружайте инструмент. Используйте тот инструмент, который предназначен для данной работы. С подходящим инструментом Вы выполните работу лучше и надежней, используя весь диапазон его возможностей.
- Не используйте инструмент с неисправным выключателем. Инструмент с неисправным выключателем опасен и подлежит ремонту.
- До начала наладки электроинструмента, замены принадлежностей или прекращения работы отключайте штепсельную вилку от розетки сети и/или выньте аккумулятор. Данная мера предосторожности предотвращает случайное включение инструмента.
- Храните неиспользуемый электроинструмент в недоступном для детей месте и не позволяйте использовать его лицам, не умеющим с ним

- обращаться или не ознакомленным с инструкцией по эксплуатации. Электроинструменты представляют собой опасность в руках неопытных пользователей.
- Электроинструмент требует надлежащего ухода. Проверяйте безупречность функции подвижных частей, лёгкость их хода, целостность всех частей и отсутствие повреждений, которые могут негативно сказаться на работе инструмента. При обнаружении повреждений сдайте инструмент в ремонт. Большое число несчастных случаев связано с неудовлетворительным уходом за электроинструментом.
  - Режущие части инструмента необходимо поддерживать в заточенном и чистом состоянии. При надлежащем уходе за режущими принадлежностями с острыми кромками они реже заклиниваются и инструмент лучше поддаётся контролю.
  - Используйте электроинструмент, принадлежности, биты и т.д. в соответствии с данными инструкциями, исходя из особенностей условий и характера выполняемой работы. Использование электроинструмента не по назначению может привести к опасным последствиям.

### **ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛОБЗИКОВ**

**Во время работы использовать средства защиты глаз от летящих частиц.** Носить защитные очки.

**Использовать средства защиты слуха при продолжительной работе.** Интенсивный шум во время работы может привести к повреждению слуха.

**Принять необходимые меры защиты от вдыхания пыли. Некоторые материалы могут содержать токсические компоненты.** Носить пылезащитную маску. Использовать пылесос или вытяжную систему для отвода пыли.

- **В случае потенциальной возможности касания пилкой скрытой скрытой электропроводки или собственного сетевого шнура, держите электроинструмент только за изолированные рукоятки.** Контакт пилки с токоведущим проводом ставит под напряжение также открытые металлические части электроинструмента и может привести к поражению оператора электрическим током.
- Не разрешается обрабатывать материалы, содержащие асбест. Асбест считается канцерогенным веществом.
- Рекомендуется использование защитных рукавиц.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед подключением электроинструмента к сети питания проверить соответствие между напряжением сети и данными, указанными на табличке с техническими данными электроинструмента.**

- Подключение к источнику питания с напряжением выше указанного для электроинструмента может привести к тяжелым поражениям оператора электрическим током, а также к повреждению инструмента.
- Использование источника питания с напряжением ниже указанного на табличке электроинструмента может привести к повреждению двигателя.

## 2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛОБЗИКОВ

- Если необходимо использование удлинителя, сечение проводов должно соответствовать номинальному току используемого электроинструмента. Удлинитель должен быть в полной исправности.
  - Во избежание перегрева провода следует всегда разматывать его до конца с кабельного барабана.
- ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Перед выполнением каких-либо работ по настройке, ремонту и обслуживанию, а также при исчезновении напряжения в сети обязательно выключите электроинструмент и выньте штепсель из розетки.
- Обрабатываемая деталь должна быть зафиксирована в тисках или другим подходящим способом.
  - Во время работы всегда держите машину обеими руками и сохраняйте стабильное положение тела. Безопасность работы инструментом гораздо выше при удержании его обеими руками.
  - Не допускается использование пилы без передней защитной скобы (13).
  - Руки должны всегда находиться вне зоны резки. Запрещается класть руку под обрабатываемую заготовку, пока машина работает. Любой контакт с лезвием пилки грозит серьезной травмой.
  - Подводите лезвие пилки к обрабатываемой заготовке только после включения машины.
  - В конце пропила сначала выключите пилу – и вытяните лезвие из пропила только после полной остановки движения пилки.
  - Основная подошва машины должна плотно прилегать к обрабатываемой поверхности.
  - Не перегружайте машину - работайте при умеренном нажатии. Перегрузка в результате приложения чрезмерного усилия может привести к падению оборотов двигателя, что в свою очередь приводит к ухудшению эффективности работы охлаждения и опасности повреждения двигателя.
  - Перед резкой дерева проверить отсутствие винтов и гвоздей в материале и устранить их, если таковые будут обнаружены в заготовке.
  - Кабель питания должен находиться всегда вне зоны пиления.
  - Не использовать электроинструменты с поврежденным кабелем. Не касаться поврежденного кабеля. Вынуть немедленно штепсель из розетки, если кабель получил повреждение изоляции во время работы. Неисправность кабеля грозит поражением электротоком.
  - Рабочее место следует поддерживать в полной чистоте. Смешивание пыли разных материалов особо опасно. Пыль легких металлов может воспламениться или взорваться.
  - Электроинструмент использовать только по назначению. Любое другое использование, отличающееся от указанного в настоящей инструкции, будет считаться неправильным использованием. Производитель не несет никакой ответственности за ущерб и травмы, являющиеся следствием неправильного использования инструмента.
  - Для обеспечения правильной эксплуатации электроинструмента следует

## 3. УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ

соблюдать правила безопасности, общие инструкции и указания по работе, перечисленные здесь. Все потребители должны быть ознакомлены с настоящей инструкцией эксплуатации и предупреждены о потенциальных рисках, связанных с работой инструмента. Нельзя допускать дети и физически слабые особы к работе с инструментом. Дети, находящиеся в близости рабочей зоны машины, должны быть под непрерывным наблюдением. Принятие предупредительных мер безопасности обязательно. То же самое обязательно и касательно соблюдения основных правил профессиональной охраны здоровья и безопасности.

- Производитель не несет никакой ответственности за внесенные потребителем изменения и модификации машины, а также за повреждения и ущербы в результате таких изменений.
- Машину не следует использовать под открытым небом при дождливой погоде, во влажной среде (после дождя) или в близости легко воспламеняемых жидкостей и газов.

Рабочее место должно быть хорошо освещено.

### УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ

Перед началом работы с электроинструментом следует ознакомиться со всеми конструктивными особенностями и правилами безопасного использования. Использовать электроинструмент и его принадлежности только по прямому назначению. Любое другое использование инструмента запрещено.

1. Клавиша выключателя
  2. Электронный регулятор частоты ходов
  3. Фиксатор клавиши выключателя
  4. Защитный экран
  5. Подошва
  6. Шкала угла наклона пропила
  7. Пилка
  8. Регулятор маятникового движения
  9. Патрубок пылеотсоса
  10. Опорный ролик
  11. Параллельный упор
  12. Винт крепления упора
  13. Защитная скоба
  14. Шестигранный ключ
  15. Узел крепления пилки
- Электроинструменты этого типа можно подключать только к однофазной сети с переменным напряжением. Благодаря двойной изоляции согласно EN 60745-1 и IEC 60745 их можно присоединять к розеткам без заземляющих клемм. Радиопомехи соответствуют Директиве об электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС.

Электроинструмент предназначен для резки плоскостей и профилей из дерева, пластмассы и металла.

### ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- Проверить соответствие напряжения электрической сети с данными, обозначенными на табличке с техническими данными машины.
- Проверить положение выключателя. Подключение и отключение от сети питания выполнять только при положении «ВЫКЛ» выключателя. Попытки вставить штепсель в розетку, когда выключатель в положении «ВКЛ» приведут к немедленному запуску инструмента со всеми возможными рисками несчастного случая.

### 3. УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ

- Проверить исправность кабеля питания и штепселя. Если кабель питания поврежден, замену кабеля проводить только в авторизованном сервисном центре.

- Обязательно проверять надежность крепления пилки.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Перед тем, как приступить к каким-либо работам по регулировке, обслуживанию или уходу, а также при отсутствии напряжения в сети питания обязательно выключать инструмент и вынуть штепсель из розетки.

#### ПУСК - ОСТАНОВКА

##### Кратковременный пуск

**Пуск:** нажать на включатель (1).

**Остановка:** отпустить включатель (1).

##### Продолжительная работа

**Пуск:** нажать на включатель (1) и заблокировать кнопкой (3) в нажатом состоянии.

**Остановка:** нажать на включатель (1) и отпустить.

В случае отсутствия напряжения питания во время работы при заблокированном кнопкой (3) включателе немедленно освободить кнопку.

Нельзя блокировать включатель кнопкой (3) в случаях, когда может возникнуть необходимость аварийной остановки пиления.

#### РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ХОДОВ

Регулирование частоты ходов позволяет улучшить качество выполняемой работы пилой и не допустить повреждения обрабатываемого материала.

Частоту ходов регулируют вращением колеса регулятора (2).

Вращение колеса регулятора (2) вперед увеличивает частоту ходов.

Вращение колеса регулятора (2) назад уменьшает частоту ходов.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** При выборе скорости, подходящей для конкретного вида работы улучшается качество выполняемого реза и уменьшается риск повреждения пилки и обрабатываемого материала.

Для выполнения работы с постоянной скоростью следует нажать включатель и заблокировать его кнопкой (3).

Повернуть колесо регулятора до достижения нужной скорости.

Диапазон изменения частоты - от 800 (1) до 3000 (6) ходов в минуту.

Следует избегать продолжительной работы пилы при низкой скорости – это может привести к перегреву двигателя. При перегреве пилку следует охладить, включая и оставляя работать на холостом ходу на максимальной скорости.

Частота ходов должна быть подобрана в зависимости от вида обрабатываемого материала. Ниже указаны рекомендации по выбору подходящей скорости для разных приложений:

- НИЗКАЯ (1-2) скорость подходит для начала среза.
- СРЕДНЯЯ (3-4) скорость оптимальна при резке твердых металлов, пластмассы и ламинированных поверхностей.
- ВЫСОКАЯ (5-6) скорость дает лучшие результаты при резке дерева, алюминия, латуни и меди.

### 3. УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ

Рекомендуется определить оптимальную скорость, выполняя пробный срез в куске не нужного материала.

#### ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПИЛКИ

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Перед тем, как приступить к каким-либо работам по регулировке и обслуживанию, а также при исчезновении напряжения в сети питания обязательно выключите инструмент и выньте штепсель из розетки.

- Снимите защитный экран (4).

- Прижмите торец пилки (7) к опорному ролику (10).

- Поверните головку узла (15) крепления для освобождения хвостовика пилки из фиксатора.

- Извлеките пилку из узла крепления.

#### УСТАНОВКА ПИЛКИ

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Перед тем, как приступить к каким-либо работам по регулировке и обслуживанию, а также при исчезновении напряжения в сети питания обязательно выключите инструмент и выньте штепсель из розетки.

- Поверните головку узла крепления (15) и вставьте хвостовик пилки в прорезь узла крепления до упора. При этом обратная (нерабочая) часть полотна пилки должна попасть в паз опорного ролика (10).

- Отпустите головку узла крепления, она должна вернуться в первоначальное положение. Слегка потяните пилку вниз чтобы проверить, плотно ли пилка зафиксирована в узле крепления.

- Поставьте на место защитный экран (4).

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Не разрешается работа лобзиком без установленного защитного экрана (4).

#### РЕЗКА

Опереть передний край подошвы на кромку заготовки и установить режущую кромку пилки против размеченной линии реза. Проверить положение кабеля вне линии реза. Включить пилу и ввести лезвие в обрабатываемый материал. Прилагать минимальное нажатие, достаточное для равномерной резки и стабильного положения машины.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Следует избегать перегрузки пилы – это может привести к перегреву двигателя и поломке лезвия.

Для обеспечения максимальной производительности и высокого качества реза использовать только пилки, подходящие для данного вида обрабатываемого материала и характера операции (например грубый или чистовой пропил).

#### МАЯТНИКОВЫЙ ХОД

Маятниковый ход лезвия обеспечивает максимальную производительность резки, уменьшает трение и связанный с ним нагрев. При маятниковом ходе лезвие врубается в материал при движении вверх, а при движении вниз лезвие не касается материала.

Включение и регулирование маятникового хода осуществляется переключателем (8) с четырьмя позициями (0-1-2-3).

### 3. УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ

- При резке с высокой скоростью в мягком материале и низких требованиях к качеству краев пропила установите переключатель в положение 3.
- При резке в твердом материале (металл) установите переключатель в положение 0 в котором не используется маятниковый ход.

#### **РЕЗКА ПО ПРЯМОЙ ЛИНИИ**

Резка по прямой линии осуществляют с опорой боковой стороны подошвы на планку или линейку закрепленную на заготовке струбциной.

Пилить заготовку нужно только в одном направлении от начала до конца - не следует выполнять рез до середины материала с одной стороны а потом закончить рез с противоположного конца.

#### **РЕЗКА ПО КРИВОЛИНЕЙНОМУ КОНТУРУ**

Резку по контуру выполняют медленно перемещая специальную пилку в пропиле по криволинейной траектории, контролируя направление реза нажатием на рукоять.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Приложение слишком большого бокового нажатия на лезвие может привести к поломке пилки или к повреждению обрабатываемого материала.

#### **РЕЗКА ПОД НАКЛОНОМ**

Угол резки под наклоном можно регулировать от 0° до 45° влево или вправо. На шкале (6) с обеих сторон подошвы (5) помечены углы резки под наклоном с шагом 15°. Возможно задание промежуточных значений угла резки – для этого можно использовать транспортир.

В этом случае угол следует фиксировать только винтами крепления прижимной планки, не используя зубцы на подошве и фиксирующие выступы на корпусе.

#### **Установка угла:**

- Ослабить винты, фиксирующие подошву при помощи включенного в комплект поставки шестигранного ключа.
- Передвинуть подошву назад, чтобы освободить ее от зацепления с выступами на корпусе двигателя.
- Установить метку на подошве, соответствующую выбранному углу резки, против кромки корпуса электродвигателя.
- После установки необходимого угла передвинуть подошву обратно, так чтобы фиксирующий выступы корпуса попали бы в пазы между зубцами на подошве.
- Затянуть винты крепления подошвы шестигранным ключом.

#### **РЕЗКА В МЕТАЛЛЕ**

Пилы этого типа могут резать разные металлы.

Следить, чтобы лезвие не скручивалось и не перегибалось. Нельзя прилагать чрезмерное нажатие. Если наблюдается повышенная вибрация лезвия, следует заменить его другим лезвием с более мелкими зубьями, подходящее для обрабатываемого материала и выполняемой операции, или переключить на более высокую скорость. В случае сильного нагрева лезвия переключить на низшую скорость.

### 3. УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ

Если зубья лезвия заполняются при резке мягкого металла, например алюминия, следует использовать лезвие с более крупными зубьями или работать на более низкой скорости. При резке металлов рекомендуется по линии реза нанести капли масла.

Таким образом повышается производительность, обеспечивается охлаждение лезвия и увеличение продолжительности его работы. Обрабатываемая деталь должна быть хорошо закреплена в тисках, а линия реза должна лежать как можно ближе к точке крепления, чтобы предотвратить вибрации заготовки.

При резке труб и угловых профилей закреплять деталь в тисках и резать близко к месту крепления заготовки в тисках.

При резке тонких металлических листов фиксировать лист между двумя лентами из пластика, фиксированных струбцинами, чтобы уменьшить вибрации и предотвратить неровности по линии среза.

Таким образом можно получить чистую гладкую линию среза.

**ВАЖНО:** При резке в металле периодически протирать открытую часть узла крепления пилки тряпкой, смоченной маслом, чтобы устранить стружки металла.

#### **РАБОТА С СИСТЕМОЙ ОТВОДА ПЫЛИ**

Лобзик поставляется со съемным патрубком для отвода пыли (9), который закрепляется на корпусе изделия.

#### **МОНТАЖ**

- Вынуть штепсель пилы из розетки.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Если кабель подключен к сети питания, может получиться невольное включение машины, что грозит несчастным случаем.

- Закрепить патрубок отвода пыли вставив его и повернув в отверстия на корпусе лобзика.
- Соединить патрубок с системой отвода пыли или с пылесосом.

#### **ДЕМОНТАЖ**

- Вынуть штепсель из розетки.
- Повернуть и вынуть патрубок из корпуса лобзика.

#### **РАБОТА С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ УПОРОМ**

Лобзик поставляют в комплекте с параллельным упором (11), это удобное приспособление при выполнении поперечных и продольных резов.

#### **МОНТАЖ**

- Вынуть штепсель из розетки.
- Вставить планку параллельного упора в специальные отверстия в подошве лобзика.
- Установить необходимое расстояние от опорной пластины упора до линии пропила и зафиксировать это расстояние винтами (12).

## 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### 5. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	JS550
Потребляемая мощность	570 Вт
Частота ходов штока	800 - 3000/мин
Длина хода штока	19мм
максимальная толщина реза в дереве	65мм
в стали	6мм
Угол наклона подошвы (влево и вправо)	0-45°
Вес (ЕРТА процедура 1/2003):	1,9 кг
Класс защиты (EN 60745-1)	II

#### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

Параллельный упор, патрбок пылеотсоса, шестигранный ключ.

**ВНИМАНИЕ:** Производитель оставляет за собой право изменения технических параметров и комплектации изделия без предварительного уведомления.

#### Информация о шуме и вибрациях

Излучение шума (значения замерялись в соответствии с EN 60745):

А-взвешенный уровень звукового давления $L_{pA}$	80.9 дБ(А)
Неопределенность $K_{pA}$	3.0 дБ
А-взвешенный уровень звуковой мощности $L_{wA}$	91.9 дБ(А)
Неопределенность $K_{wA}$	3.0 дБ

#### Используйте средства защиты от шума!

**Излучение вибраций** (уровень вибраций измерен в соответствии с т. 6.2.7 EN 60745-1): суммарные значения вибраций (сумма 3-х направлений)

Величина вибрации $a_h$	4,351 м/с <sup>2</sup>
Неопределенность К	1.5 м/с <sup>2</sup>

Указанный в настоящую инструкцию уровень вибраций измерен в соответствии с установленную EN 60745 методику испытаний и может использоваться для сравнения электроинструментов. Уровень вибраций может использоваться для предварительной оценки воздействия.

Указанный уровень вибраций дан при условии использования инструмента по его прямому назначению (пилению).

#### УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Перед тем, как приступить к каким-либо работам по обслуживанию или поддержке обязательно выключать инструмент и вынимать штепсель из розетки.

**СМАЗКА** Все подшипники электроинструмента заполнены на заводе высококачественной смазкой - ее количество достаточно на протяжении срока службы изделия и нет необходимости в дополнительной смазке.

**ЗАМЕНА ЩЕТОК** Когда щетки изношены, обе щетки надо заменить одновременно оригинальными щетками в авторизованном сервисном центре.

## 6. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

**ОБЩАЯ ПРОВЕРКА** Проверять регулярно состояние всех крепежных элементов и убедиться, что они хорошо затянуты. В случае ослабления винтов надо затянуть их немедленно, чтобы избежать опасных ситуаций.

Если кабель питания поврежден, он подлежит немедленной замене в авторизованном сервисном центре.

**ЧИСТКА** Регулярно проверять состояние вентиляционной решетки вблизи двигателя и отсутствие пыли и опилок в переключателях. Использовать мягкую щетку для удаления скопившейся пыли. Если необходимо почистить корпус машины, протрите его мягкой влажной тряпкой. Можно использовать слабый раствор нейтрального моющего препарата.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Не допускается употребление спирта, бензина или других растворителей. Не использовать в никаком случае разъедающие препараты при очистке пластмассовых частей.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Не допускать попадания воды на части машины.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При резке деталей из стеклопластов, облицовочных плит или гипса инструменты подвержены ускоренному старению и возможны преждевременные отказы. Стружки и отделяемые при работе частицы этих материалов имеют сильно абразивное воздействие на подшипники, щетки, коллектор и др. Рекомендуется избегать продолжительной обработки таких материалов. При резке материалов этих типов исключительно важно часто продувать машину сжатым воздухом.

**ВАЖНО!** Для обеспечения безопасности работы электроинструмента и его надежность все работы по ремонту, обслуживанию и регулированию (включительно проверка и замена щеток) должны быть выполнены в авторизованных сервисных центрах STATUS с использованием только оригинальных запасных частей.


#### ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

STATUS ITALIA S.r.l. заявляет, что данное изделие торговой марки STATUS: лобзик (пила маятниковая) JS550 изготовлено в соответствии со следующими директивами ЕС: 2006/42/ЕС, 2014/30/EU

А так же соответствует нижеперечисленным стандартам:

EN55014-1:2006, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60745-1:2009+A11, EN60745-2-11:2010.

Техническая документация хранится у производителя: STATUS ITALIA S.R.L., via Aldo Moro, 14/A, 36060 - Pianezze (VI), ITALY

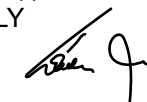

Карон Джиасинто  
Директор  
STATUS ITALIA S.R.L.

Изделие соответствует требованиям следующих технических регламентов Таможенного Союза: TP TC 004/2011, TP TC 010/2011, TP TC 020/2011.

Информация о сертификате находится на сайте [www.status-tools.com](http://www.status-tools.com).

Представитель в России:

ООО «ИНСТАТУС», 105005, г. Москва, ул.Бауманская, д.7.