



STATUS[®]
POWER TOOLS




STATUS
POWER TOOLS

SD300 / SD300/2

DRILL SCREWDRIVER

Read user's manual
carefully before
operating!

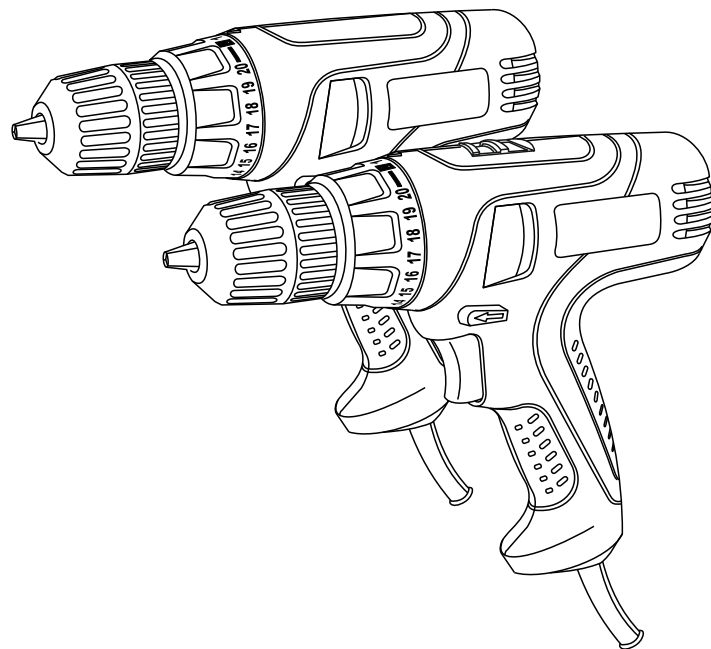


SD300 / SD300/2




A

SD300

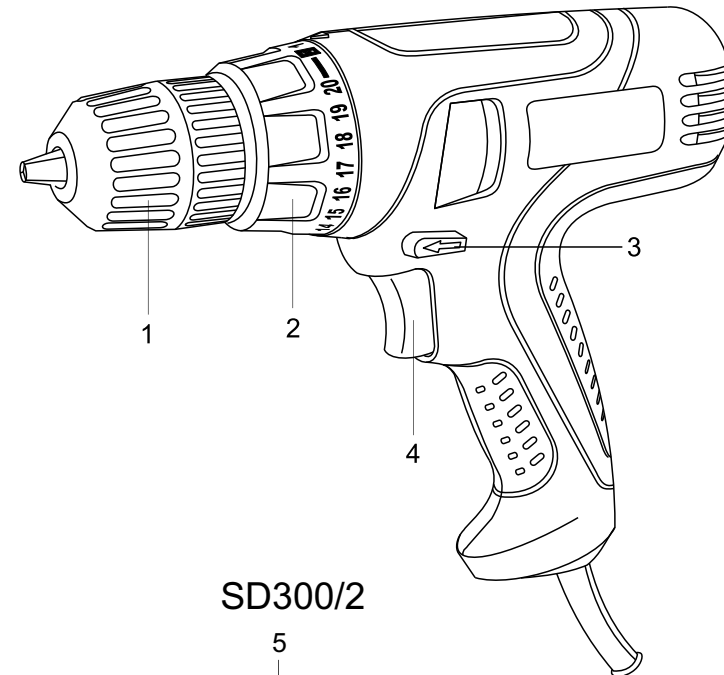

SD300/2

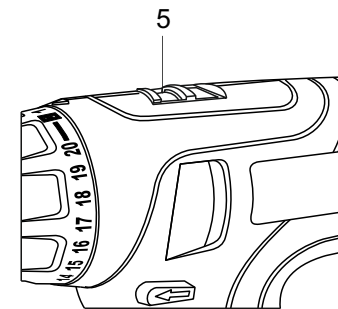

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Данное изделие предназначено для сверления дерева, керамики, пластика и металла. Также изделие может использоваться в качестве шуруповёрта с регулируемым при помощи муфты вращательным моментом.

Любое другое использование изделия не допускается.

Использование запчастей и оснастки, которые не одобрены изготовителем изделия также не допускается.

Неправильная эксплуатация может причинить вред владельцу и окружающим.

Изготовитель снимает с себя ответственность за надежность изделия и безопасность работы с ним, в случае использования его не по прямому назначению.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ !

Внимательно ознакомьтесь с требованиями инструкции по безопасности. Не соблюдение требований данной инструкции может привести к поражению электрическим током, пожару или травмам.

ХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ В ДОСТУПНОМ МЕСТЕ

1) Рабочее место

- **Содержите рабочее место чистым и свободным от посторонних предметов.**
- **Рабочее место должно быть хорошо освещено во избежание несчастных случаев.**
- **Не используйте изделие для работы во взрывоопасной атмосфере и вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей.** Электродвигатель изделия при работе искрит, и это может стать причиной пожара.
- **Во время работы не допускайте посторонних и детей к рабочему месту.**

2) Электробезопасность

- **Сетевая розетка должна соответствовать штепсельной вилке, установленной на сетевом кабеле изделия. Запрещается внесение изменений в конструкцию вилки и использование любых переходников.**
- **Во время работы избегайте контакта с заземленными предметами: водопроводными трубами, радиаторами отопления и т.д.** При контакте с заземленными предметами значительно возрастает риск поражения электрическим током.

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- **Предохраняйте изделие от воздействия воды и повышенной влажности.**
Попадание воды внутрь изделия может привести к поражению электрическим током.
 - **Берегите сетевой кабель изделия.**
Не используйте кабель для переноски изделия, не тяните за кабель чтобы выключить изделие.
Располагайте кабель во время работы вдали от источников тепла, подвижных частей изделия и предметов с острыми краями.
Поврежденный кабель может стать причиной поражения электрическим током.
 - **При работе изделием вне помещения применяйте удлинитель, специально предназначенный для эксплуатации на открытом воздухе.**
Использование специального удлинителя значительно снижает риск поражения электрическим током.
 - **Параметры сети для подключения изделия должны соответствовать параметрам указанным на маркировочной табличке изделия (220-230 V~, 50 Hz).**
- 3) Личная безопасность**
- **Не работайте изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, под воздействием лекарств и в болезненном состоянии.**
Кратковременная потеря контроля над изделием во время работы может стать причиной серьезной травмы.
 - **Всегда применяйте средства индивидуальной защиты и защитные очки. К средствам индивидуальной защиты относятся: респиратор, нескользящая обувь и шумозащитные наушники.**
Применение средств защиты сделает работу более комфортной и безопасной.
 - **Внимательно следите за тем, чтобы при включении изделия в сеть, клавиша выключателя не была зафиксирована во включенном положении.**
Это поможет избежать случайного включения изделия.
 - **Следите за тем, чтобы перед включением изделия из него были удалены регулировочные инструменты, отвертки и т.п.**
Попадание инструмента в подвижные части изделия при включении может стать причиной травмы и привести к выходу изделия из строя.
 - **При работе занимайте устойчивое положение.**
Всегда стойте на устойчивой опоре.
Потеря равновесия во время работы может стать причиной серьезной травмы.

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- **Не одевайте для работы излишне свободную одежду.**
Перед началом работы снимите ювелирные украшения.
Если у Вас длинные волосы, спрячьте их под головной убор.
Попадание краев одежды, ювелирных изделий и волос в движущиеся части изделия может привести к травме.
 - **Если в изделии предусмотрено подключение пылесоса обязательно подключите его перед работой.**
Эффективное удаление пыли из рабочей зоны сделает работу более удобной и сохранит Ваше здоровье.
- 4) Безопасное использование и хранение изделия**
- **Не перегружайте изделие.** Для каждого вида работ используйте только тот тип инструмента или оснастки, который для этого предназначен.
 - **Не используйте изделие с неисправным выключателем.**
Если выключатель работает нечетко, и включение/выключение изделия затруднено, выключатель подлежит немедленной замене.
 - **Всегда отключайте изделия от сети перед тем как отрегулировать изделие или поменять оснастку.**
Это поможет избежать случайного включения изделия во время работ по его обслуживанию.
 - **Храните изделие в месте, недоступном детям и лицам не имеющим навыков работы с изделием. Лицо, ранее не работавшее таким типом инструмента обязано перед началом работы внимательно прочитать эту инструкцию полностью.**
 - **Перед началом работы внимательно проверяйте состояние изделия: легкость перемещения подвижных частей, отсутствие повреждений корпусных деталей и оснастки.**
Любая поврежденная часть изделия или оснастки должна быть заменена перед началом работы.
 - **Содержите режущую оснастку в чистом виде, хорошо заточенной и смазанной.**
 - **Используйте инструмент и оснастку только для производства тех видов работ, которые предусмотрены в инструкции по эксплуатации данного изделия.**
Использование изделия не по прямому назначению может привести к его поломке и травмам.
- 5) Сервисное обслуживание**
- Ремонт изделия должен осуществляться в авторизованном сервисном центре, квалифицированным персоналом и с использованием только оригинальных запасных частей.**
Использование при ремонте запасных частей не сертифицированных производителем данного изделия может привести к выходу изделия из строя и нарушению норм электробезопасности изделия.

ОПИСАНИЕ

А

1. Патрон
2. Кольцо регулировки момента
3. Переключатель направления вращения
4. Клавиша выключателя
5. Переключатель скорости вращения (SD300/2)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Вскройте упаковку, и удостоверьтесь, что изделие не имеет внешних повреждений корпуса и шнура питания.

Установка сверла

- Вращая подвижную часть патрона против часовой стрелки, раздвиньте губки патрона на необходимую величину.
- Установите сверло в патрон. Сверло должно быть закреплено в патроне на максимальной глубине.
- Вращая подвижную часть патрона по часовой стрелке, надёжно зафиксируйте сверло в патроне.
- Включите дрель на холостом ходу и убедитесь, что сверло прочно зафиксировано в патроне и не имеет биения.

Использование бит

При использовании бит желательно применять универсальный держатель. Всегда при закручивании и откручивании винтов используйте только те биты, рабочая часть которых соответствует углублению на головке винта. Перед началом закручивания или откручивания винтов выберите при помощи кольца регулировки момента (2) необходимое вам усилие закручивания. Срабатывание предохранительной муфты регулировки момента позволит Вам избежать повреждения головок винтов и поверхности заготовки.

Советы по работе с инструментом

- Руки должны быть сухими, без следов масла и жира.
- Убедитесь, что вблизи места сверления нет водопроводных труб и электрических кабелей.
- Вставляйте бит в головку винта только при выключенной дрели.

Рекомендации по работе с изделием

Сверление стали

- Используйте сверла, предназначенные для сверления металла и низкую скорость вращения.

Завинчивание/отвинчивание винтов

- Используйте кольцо выбора момента и низкую скорость вращения.

Сверление отверстий

- При сверлении отверстий большого диаметра, предварительно засверлите его сверлом меньшего диаметра и только потом используйте сверло большого диаметра.

Включение/выключение инструмента

- Подключите устройство к сети.
- Приставьте дрель непосредственно к месту сверления.
- Нажмите и держите клавишу выключателя (4) для включения.
- Для выключения, отпустите клавишу выключателя (4).

Установка скорости вращения

Установите необходимую вам скорость вращения на холостом ходу. Оптимальная скорость вращения зависит от обрабатываемого материала, способа сверления и используемого сверла.

- Лёгкое нажатие на клавишу выключателя - низкая скорость.
- Сильное нажатие на клавишу выключателя - высокая скорость.

Выбор диапазона скоростей вращения (SD300/2)

Установите переключатель (5) в одну из 2-х позиций.

Позиция 1 - соответствует скорости вращения от 0 до 370 об/мин.

Позиция 2 - соответствует скорости вращения от 0 до 1050 об/мин.

ВНИМАНИЕ! Переключение диапазона скоростей во время работы производите только после полной остановки вращения патрона.

Примечание Во избежании увода сверла в процессе работы, начинайте сверление с низких оборотов и в процессе углубления сверла увеличивайте скорость вращения.

Выбор направления вращения

Внимание ! Запрещается переключать направление вращения во время сверления. Перед переключением направления вращения отпустите клавишу выключателя и дождитесь остановки вращения шпинделя.

- Направление вращения выбирается при помощи переключателя (3).
- Для сверления и закручивания винтов переведите переключатель (3) в крайнее левое положение.
- Для ослабления или выкручивания винтов переведите переключатель (3) в крайнее правое положение.

Регулировка момента

Момент устанавливается вращением регулировочного кольца (2). Значение момента тем больше, чем больше числовое значение, установленное против метки на верхней части корпуса изделия.

Выбор момента зависит от материала и диаметра заворачиваемого самореза.

Если вы затрудняетесь с начальным выбором момента, установите кольцо на минимальную величину (1), и увеличивайте значение момента пока не получите требуемое усилие .

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ !

Перед любыми работами по чистке или обслуживанию:

- Выключите инструмент.
- Дождитесь полной остановки инструмента.
- Отключите его от сети.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Чистка изделия

После каждого использования чистите изделие от пыли, стружки и опилок. Для чистки используйте влажную ткань с небольшим количеством мыла. Не используйте для чистки моющие средства или растворители - они могут вызвать повреждение прастмассовых деталей изделия. Проследите, чтобы вода не попала внутрь изделия.

Обслуживание

Данное изделие не нуждается в обслуживании, связанном с разборкой инструмента. Если изделие не функционирует, ремонт должен производиться только в авторизованном сервисном центре.

Замена запасных частей

ВНИМАНИЕ! Использование при ремонте запасных частей других производителей может привести к выходу изделия из строя и серьезным травмам. Только оригинальные запасные части, установленные в авторизованном сервисном центре, гарантируют надёжную и безопасную работу изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение источника питания	230В ~50 Гц
Мощность	300 Вт
Скорость вращения	SD3000 - 800 об/мин / SD300/2 - 370/1050 об/мин
Крутящий момент	SD300 - 14Нм / SD300/2 - 10Нм/17Нм
Патрон	10 мм
Максимальный диаметр сверления	Дерево/Сталь 25 мм/10 мм
Максимальный диаметр заворачиваемого самореза	6 мм
Вес SD300/SD300/2	1.15 кг/1,2 кг
Срок службы изделия	5 лет

Дата выпуска изделия указана на маркировочной табличке:

2 первые цифры обозначают месяц, 2 последующие - год выпуска изделия.

Производитель оставляет за собой право изменять технические параметры изделия и его комплектацию без предварительного уведомления.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Дрель/шуруповерт, инструкция, упаковка

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изделие соответствует требованиям следующих технических регламентов

Таможенного союза: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011.

Сведения о сертификате находятся на сайте www.status-tools.com.

Изготовитель: СТАТУС ИТАЛИЯ С.р.л. Виа Альдо Моро, 14/А,
36060 - Пьянецце (VI), Италия.

Сделано в КНР.

Представительство в России:

ООО «ИНСТАТУС» 119590, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д.52, корп.1